

La restauración adecuada de las bases varía según el tipo, el tamaño y el estado original del vierteaguas de la base y las superficies de transición. Si la base existente presenta signos de posibles puntos de fuga, se debe realizar una inspección completa para detectar la presencia de humedad atrapada. Si se encuentra humedad atrapada o si se han acumulado reparaciones previas, lo cual podría crear presas de agua, se debe retirar y reemplazar el material/vierteaguas existente.

Masilla/Masilla reforzada (3 hileras):

- 1. Base vertical al vierteaguas existente**
- 2. Vierteaguas vertical de la base existente a transición horizontal**
- 3. Vierteaguas existente al campo**


Estas secciones son los tres elementos impermeabilizantes críticos de un vierteaguas de base para equipos. Si estas secciones están firmemente adheridas y no hay reparaciones anteriores o signos de posible tensión, aplique masilla SMARTCOAT Serie 300 con cepillo, paleta o mano enguantada con un espesor máximo de 1/8" si utiliza masilla acrílica 300/301 y 1/4" si utiliza masilla de silicona 350/365. Si estas secciones presentan indicadores visuales de tensión, uniones abiertas o débiles, si se realizaron reparaciones previas o si presentan un alto potencial de movimiento/vibración: Luego

de aplicar la masilla, inmediatamente coloque el refuerzo de poliéster SMARTFAB 500, con un mínimo de 4" de ancho, en la masilla húmeda, seguido de una segunda capa de masilla con el espesor correspondiente para encapsular los bordes y la superficie del poliéster. Asegúrese de que el poliéster esté cubierto uniformemente y que los bordes del detalle estén bien extendidos.

NOTA: Estas secciones se pueden tratar de manera diferente según el estado en que se encuentren. Por ejemplo, es posible que sea necesario aplicar un refuerzo donde el vierteaguas existente se encuentra con el campo, pero la masilla sola puede ser suficiente donde la base vertical se encuentra con el vierteaguas existente.

Membrana/Revestimiento de aplicación líquida, Campo y base

Una vez que la masilla esté curada, aplique el revestimiento de acuerdo con la aplicación especificada de SMARTCOAT. Extienda el revestimiento sobre el vierteaguas existente hasta la parte superior de las secciones verticales de la base. En superficies verticales se necesitarán varias capas para lograr un espesor específico en milésimas de pulgada; No se recomienda aplicar más de 1 g por cada 100 pies cuadrados en una sola capa para evitar que el material se combe.

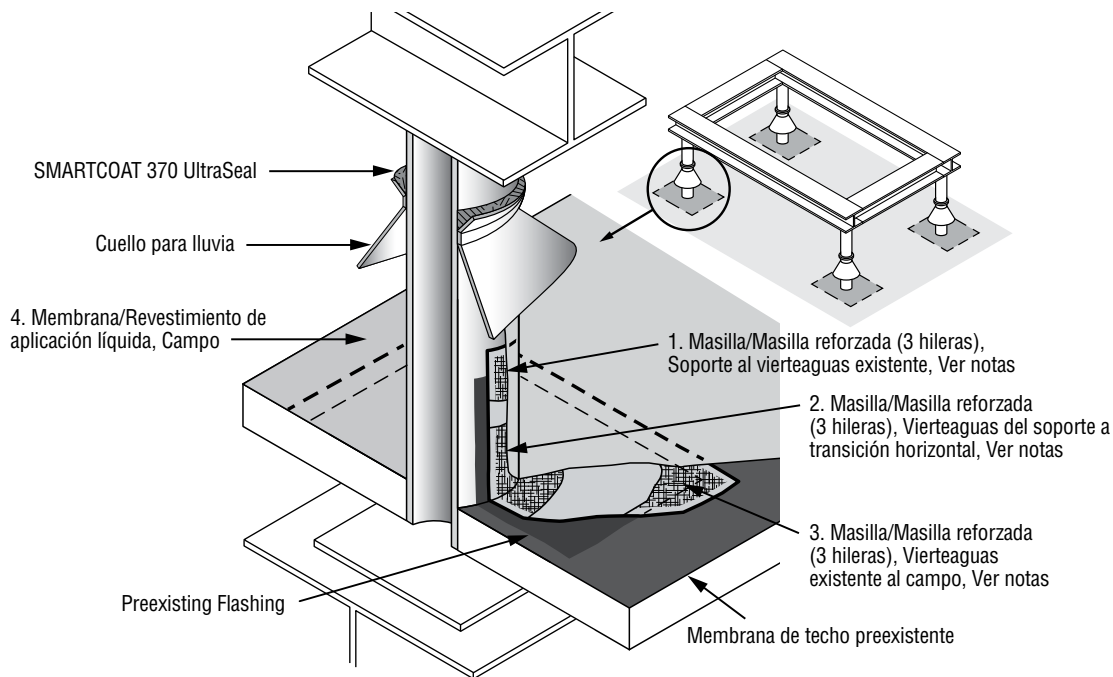

PLANO NO HECHO A ESCALA

NOTA: Nunca repare o cubra una masilla o revestimiento a base de silicona con nada que no sea un producto compatible a base de silicona; Los materiales acrílicos no se adhieren a la silicona.

NOTA: Si alguna parte del detalle se sometió a reparaciones previas y si las reparaciones realizaron con materiales compatibles y son sólidas, se puede dejar la reparación en su lugar y aplicar masilla reforzada (3 hileras) encima; Si la reparación se realizó con materiales incompatibles, presenta fallas o corre mucho riesgo de moverse, retire estos materiales y coloque masilla reforzada (3 hileras/5 hileras según corresponda).